



وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الجامعة التقنية الشمالية
المعهد التقني الدور



الحقية التعليمية

قسم تقنيات الاجهزة الطبية

أجهزة قياس 1

اسم المقرر:

الثاني

المرحلة / المستوى:

الاول

الفصل الدراسي:

2025/2024

السنة الدراسية:





أجهزة قياس				اسم المقرر:	
تقنيات الاجهزة الطبية				القسم:	
المعهد التقني الدور				الكلية: المعهد	
الثاني				المرحلة / المستوى	
الاول				الفصل الدراسي:	
2	عملي	2	نظري	عدد الساعات الاسبوعية:	
4				عدد الوحدات الدراسية:	
MDDI200				الرمز:	
*	كلهما	عملي	نظري	نوع المادة	
كلا			هل يتوفر نظير للمقرر في الاقسام الاخرى		
-				اسم المقرر النظير	
-				القسم	
-				رمز المقرر النظير	
معلومات تدريسي المادة					
فرح عمر محمد				اسم مدرس (مدرسي) المقرر:	
				اللقب العلمي:	
				سنة الحصول على اللقب	
بكالوريوس				الشهادة :	
				سنة الحصول على الشهادة	
				عدد سنوات الخبرة (تدريس)	



الوصف العام للمقرر

تعريف الطالب على الاجهزة المختبرية ودراسة انواع الاجهزة المستخدمة للقياسات الكهربائية المستمرة والمتناوبة التي يستفاد منها الطالب في مجال التخصص.

الاهداف العامة

دراسة انواع الاجهزة المستخدمة للقياسات الكهربائية المستمرة والمتناوبة

الأهداف الخاصة

دراسة انواع الاجهزة المستخدمة للقياسات الكهربائية المستمرة والمتناوبة

الأهداف السلوكية او نواتج التعلم

- القابلية على إدارة المشاريع
- القدرة على حل المشاكل في موقع العمل والازمه في هذا المجال
- القيام بالواجبات في موقع العمل بأنصاف وبدافع مهني

المتطلبات السابقة

- اذكر أي متطلبات سابقة قد يحتاجها الطالب قبل التسجيل في المقرر، مثل مواد دراسية سابقة أو مهارات معينة.
- لا يحتاج أي متطلبات سابقة

الأهداف السلوكية او مخرجات التعليم الأساسية		
ت	تفصيل الهدف السلوكي او مخرج التعليم	آلية التقييم
1	أ- الاهداف المعرفية	تهتم بدراسة انواع الاجهزة المستخدمة للقياسات الكهربائية المستمرة والمتناوبة
2	الاهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج	• القابلية على ادارته المشاريع. • القدرة على حل المشاكل في موقع العمل والازمه في هذا المجال.

أساليب التدريس (حدد مجموعة متنوعة من أساليب التدريس لتناسب احتياجات الطلاب ومحتوى المقرر)

الاسلوب او الطريقة	مميزات الاختيار
1- المحاضرات النظرية والعملية من خلال الشرح	محدد وواضح ويطبق بسهولة وهو التقليدي
2. التعلم التفاعلي والمتبادل	التفاعل بين الطلبة
3. التقارير الاسبوعية	تسلم أسبوعيا ويتم تصليحها
4. الحضور اليومي	تبين مدى التزام الطالب واهتمامه بها
5. الامتحانات الفصلية والنهائية	تحدد نجاح الطالب في المقرر او رسوبه



نموذج وصف المقرر

تعريف الطالب على الاجهزة المختبرية و دراسة انواع الاجهزة المستخدمة للقياسات الكهربائية المستمرة والمتناوبة التي يستفاد منها الطالب في مجال التخصص .

1	المؤسسة التعليمية	الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الدور
2	القسم العلمي / المركز	تقنيات الاجهزة الطبية
3	اسم رمز المقرر	اجهزة قياس (1) MDDI200
4	اشكال الحضور المتاحة	الزامي
5	الفصل / السنة	الفصل الاول (15 اسبوع) / المستوى الثاني
6	عدد الساعات الدراسية (الكلي)	4 ساعة أسبوعيا - (60)ساعة بالفصل
7	تأريخ اعداد الوصف	2024/2/3
8	اهداف المقرر	دراسة انواع الاجهزة المستخدمة للقياسات الكهربائية المستمرة والمتناوبة
9	مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم	
أ- الاهداف المعرفية		
1-أ	تهتم بدراسة انواع الاجهزة المستخدمة للقياسات الكهربائية المستمرة والمتناوبة	
ب- الاهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج		
1-ب	القابلية على ادارته المشاريع	
2-ب	القدرة على حل المشاكل في موقع العمل واللازمه في هذا المجال	
طرائق التعليم والتعلم		
((المحاضرات النظرية / المحاضرات العملية / الورشة / حل الامثلة / مشروع التخرج / التدريب الصيفي))		
طرائق التقييم		
((الاختبارات الشفهية/ الاختبارات التحريرية/ التقارير الاسبوعية / الحضور اليومي/ الامتحانات الفصلية والنهائية))		
ج- الاهداف الوجدانية والقيمية		
1-ج	القيام بواجبات في موقع العمل بإنصاف وبدافع مهني	
طرائق التعليم والتعلم		
((المحاضرات النظرية / المحاضرات العملية / الورشة / حل الامثلة / مشروع التخرج / التدريب الصيفي))		



طرائق التقييم	
((الاختبارات الشفهية/ الاختبارات التحريرية/ الملاحظة/ السجل التراكمي للطالب))	
د- المهارات العامة والتأهيلية المنقولة (المهارات الاخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي)	
تحسين مهاراتهم النقاشية	د-1
رفع مدركاتهم البحثية ونقل الطالب من مرحلة التعليم الى التعلم	د-2

10. المقرر

المقرر الدراسي :- اجهزة القياس (1) المستوى الدراسي الثاني - الفصل الأول					
الاسبوع	الساعات	مخرجات التعلم المطلوبة	اسم الموضوع	طريقة التعلم	طريقة التقييم
1	4	المعرفة والتطبيق العملي	التعرف على الاجهزة المختبرية	عملي + نظري	الاختبارات والتقارير
2	4	المعرفة والتطبيق العملي	الاطفاء في القياسات	عملي + نظري	الاختبارات والتقارير
3	4	المعرفة والتطبيق العملي	قياس حساسية الكلفانوميتر	عملي + نظري	الاختبارات والتقارير
4	4	المعرفة والتطبيق العملي	قياس المقاومة الداخلية للكلفانوميتر ذو الملف المتحرك بطريقة مجزأ الجهد	عملي + نظري	الاختبارات والتقارير
5	4	المعرفة والتطبيق العملي	قياس المقاومة الداخلية للكلفانوميتر ذو الملف المتحرك بطريقة منتصف التدريج	عملي + نظري	الاختبارات والتقارير
6	4	المعرفة والتطبيق العملي	اوميتر التوالي	عملي + نظري	الاختبارات والتقارير
7	4	المعرفة والتطبيق العملي	اوميتر التوازي	عملي + نظري	الاختبارات والتقارير
8	4	المعرفة والتطبيق العملي	قنطرة وتستون للتيار المستمر لقياس المقاومة المجهولة	عملي + نظري	الاختبارات والتقارير



الاختبارات والتقارير	عملي + نظري	قنطرة وتستون للتيار المستمر لقياس المقاومة الداخلية للجلفانوميتر	المعرفة والتطبيق العملي	4	9
الاختبارات والتقارير	عملي + نظري	قنطرة كلفن المزدوجة للتيار المستمر	المعرفة والتطبيق العملي	4	10
الاختبارات والتقارير	عملي + نظري	اميتر التيار المستمر وتوسيع مداه	المعرفة والتطبيق العملي	4	11
الاختبارات والتقارير	عملي + نظري	جهاز راسم الاشارة ثنائي الحزمة (الاولوسكوب)	المعرفة والتطبيق العملي	4	12
الاختبارات والتقارير	عملي + نظري	معايرة الاميتر الرقمي باستخدام جهاز الاولوسكوب	المعرفة والتطبيق العملي	4	13
الاختبارات والتقارير	عملي + نظري	معايرة الفولتميتر الرقمي باستخدام جهاز الاولوسكوب	المعرفة والتطبيق العملي	4	14
الاختبارات والتقارير	عملي + نظري	فولتميتر التيار المستمر وتوسيع مداه.	المعرفة والتطبيق العملي	4	15

البنى التحتية		11
متوفرة في مجانية القسم ومكتبة المعهد	الكتب المقررة المطلوبة	*
متوفرة في مجانية القسم ومكتبة المعهد	المراجع الرئيسية (الرئيسية)	*
شبكة الانترنت	المراجع الالكترونية، مواقع الانترنت	

خطة تطوير المناهج	12
- استحداث مناهج دراسية ملائمة مع سوق العمل - عقد ندوات ومؤتمرات علمية تستهدف تحديث المناهج الدراسية - متابعة التطورات العلمية في مجال التخصص	




المحتوى العلمي

خارطة القياس المعتمدة

عدد الفقرات	الأهداف السلوكية					الأهمية النسبية	عناوين الفصول	المحتوى التعليمي
	التقييم	التحليل	التطبيق	الفهم	المعرفة			
5	%20	%10	%10	%25	%35	%100	أجهزة القياس والاختفاء في القياس	الفصل الاول / المستوى الثاني

اولا / مخطط انسيابي للتدريب بواسطة الوحدة النمطية

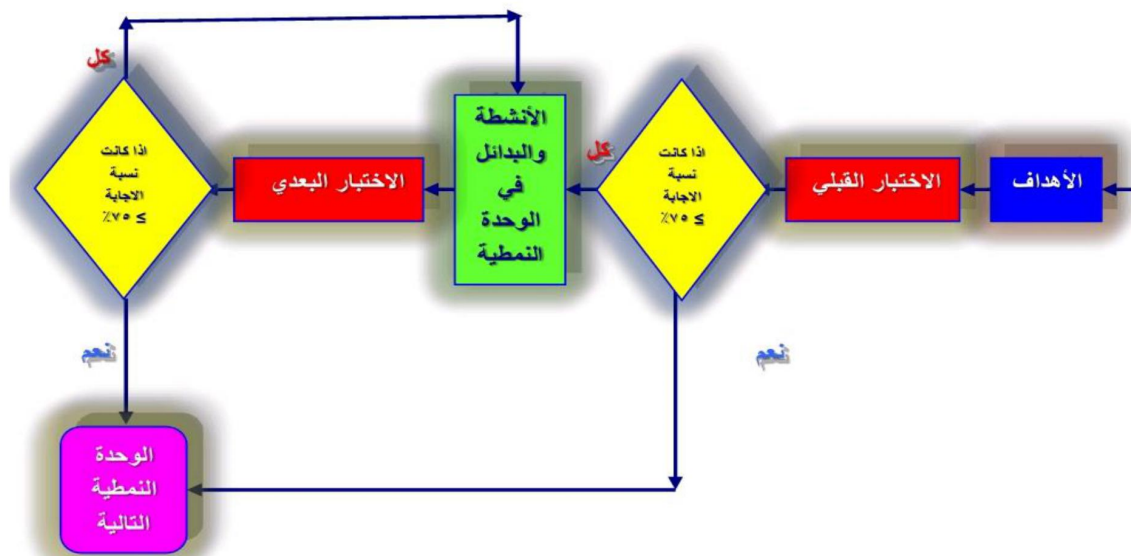

عرض الوحدة النمطية

الاسبوع الاول / التعرف على الأجهزة المختبرية

وحدات القياس الأساسية :

Quantity	المعنى	Usual Symbol	Unit	Unit Symbol
Resistance	المقاومة	R	Ohm	Ω
Capacitance	السعة	C	Farad	F
Current	التيار	I	Amper	A
Voltage	الفولتية	V	Volt	V
Charge	الشحنة	Q	Colom	C
Impedance	الممانعة	Z	Ohm	Ω
Inductance	الحثية	L	Ohm	Ω
Reactance	الرادة	X	Ohm	Ω
Power	القدرة	P	Watt	W
Energy	الطاقة	E	Joule	J
Frequency	التردد	F	Hertz	Hz
Time	الزمن	T	Second	Sec

جدول مضاعفات وحدات القياس :

الاسم	الرمز	المعنى	معامل الاساس
Tera	T	تيرا	10^{12}
Gega	G	كيكا	10^9
Mega	M	ميكا	10^6
Kilo	K	كيلو	10^3
Milli	M	ميلي	10^{-3}
Micro	μ	مايكرو	10^{-6}
Nano	N	نانو	10^{-9}
Pico	P	بيكو	10^{-12}

أجهزة القياس

تعريف ومفهوم أجهزة القياس : هي الاداة التي تعمل على كشف الكميات الكهربائية وإظهارها بشكل مقروء

للمستخدم . وتكون اما :

1. مؤشر يتحرك على تدريج قياس كما في اغلب أجهزة القياس .
2. على شكل مخطط كما في راسم الاشعة الكاثودية (الاوسلسكوب) .
3. اعداد رقمية تبين مقدار الكمية المقاسة كما في أجهزة القياس الحديثة .

المبادئ الكهربائية للقياسات : جميع أجهزة القياس الكهربائية تعتمد في عملها على احد التأثيرات الفيزيائية التالية :

1. التأثير المغناطيسي . Magnetic Effect
2. التأثير الكهروديناميكي . Electrodynamic Effect
3. التأثير الكهرومغناطيسي . Electromagnetic Effect
4. التأثير الحراري . Thermal Effect
5. التأثير الكيميائي . Chemical Effect
6. التأثير الكهروستاتيكي . Electrostatic Effect

أجهزة التأثير الكهروميكانيكية: جميع أجهزة التأثير الكهروميكانيكية تعمل بتأثير ثلاث عزوم رئيسية وهي :

1. عزم الانحراف . Deflecting Torque
2. عزم السيطرة . Controlling Torque
3. عزم التضاؤل . Damping Torque

انواع أجهزة القياس : Types of instruments measurements

1. الأجهزة الكهروميكانيكية : وتصمم على اساس حركة المؤشر الميكانيكية والمستمدة من تأثير القوة الدافعة الكهرومغناطيسية حيث عند مرور تيار كهربائي في موصل يولد مجال مغناطيسي وبدوره يولد مغناطيسية تولد عزم الانحراف للمؤشر في الكلفانومتر .
2. الأجهزة الإلكترونية : تحتوي ايضا على كلفانومتر الا ان تركيبها الداخلي يحتوي على قطع الكترونية مثل الدوائر المتكاملة والترانزستور التي تجعل أجهزة القياس أكثر دقة وسرعة , والقسم الاخر لا يحتوي على جهاز تأشير متحرك ولكن تظهر نتائج القياس على شكل منحنيات على شاشة كما في راسم الاشعة الكاثودية (الاوسلسكوب) .
3. الأجهزة الرقمية : وتصمم على اساس اظهار القيمة المقاسة مباشرة على شكل اعداد رقمية ولا تحتوي هذه الأجهزة على اجزاء متحركة كما في النوعين السابقين .

Errors of measurements : اخطاء القياسات

الخطأ : عبارة عن تقدير نتيجة الشك في القراءة من جهاز القياس , وهو فرق القيمة الحقيقية عن القيمة المقاسة . يمكن تقسيم الأخطاء الى قسمين :

1. **الأخطاء النظامية :** وتسمى ايضا بالأخطاء النمطية , وهذه الأخطاء يمكن تصحيحها , وتنتج هذه الأخطاء بسبب سوء القراءة , او خلل في الجهاز , او تأثير البيئة عليه مثل تغير درجة الحرارة .
2. **الأخطاء العشوائية :** تنتج هذه الأخطاء بسبب تداخلات في منظومة القياس داخل الجهاز ولا تخضع لقواعد معينة ويمكن التغلب عليها بطرق احصائية , ومنها :

أ. الخطأ المطلق : Absolute error

وهو عبارة عن الفرق بين القراءة الحقيقية والقراءة المقاسة بواسطة الجهاز .

$$\Delta v = \Delta t - \Delta m$$

Δv : الخطأ المطلق

Δt : القراءة الحقيقية الصحيحة

Δm : القراءة المقاسة بواسطة الجهاز

ب. الخطأ النسبي : Percentage error

وهو عبارة عن النسبة المئوية بين الخطأ المطلق والقراءة الحقيقية .

$$Per = \frac{\Delta v}{\Delta t} \% = \frac{\Delta t - \Delta m}{\Delta t}$$

Per _ الخطأ النسبي

ج. الخطأ المنسوب : Relative error

يستعمل لتقييم دقة اجهزة القياس ذات المؤشرات وهو عبارة عن النسبة المئوية بين الخطأ المطلق وبين الحد الاقصى لقراءة الجهاز .

$$Re = \frac{\Delta v}{\Delta max} \%$$

Re _ الخطأ المنسوب

Δmax _ الجهد الاقصى لقراءة الجهاز

مثال : جهاز فولتميتر ربط مع دائرة تيار مستمر فكانت قراءة الجهاز (200v) للدائرة , احسب المقدار الحقيقي

للفولتية اذا علمت ان الخطأ النسبي (5%) .

الحل :

$$Per = \frac{\Delta v}{\Delta t} \% = \frac{\Delta t - \Delta m}{\Delta t} \%$$

$$0.05 = \frac{\Delta t - 200}{\Delta t}$$

$$0.05 * \Delta t = \Delta t - 200$$


$$0.95 * \Delta t = 200$$

$$\Delta t = \frac{200}{0.95} = 210.5 \text{ v}$$

الكلفانومتر : Galvanometer

يستخدم لقياس شدة التيارات الصغيرة التي تصل الى (1 نانو امبير) ويتركب الجهاز من مغناطيس على شكل حرف (U) (قلب حديدي & ملف قابل للدوران & نابض خفيف & مؤشر متصل بالملف المتحرك , فعندما يمر التيار بالملف ينشأ عزم الانحراف بسبب تأثير المجال المغناطيسي يقوم بإدارة الملف وينشأ بالمقابل عن النابض عزم السيطرة يقاوم دوران الملف فيتزن الملف ويتوقف عن الدوران عند تساوي هذين العزمين الاول الناتج عن مرور التيار الكهربائي والثاني الناتج عن النابض وعند التساوي تكون ابرة المؤشر مشيرة الى قراءة التيار .

لكن اذا مر تيار كبير فان عزم الانحراف يفوق بكثير عزم السيطرة فيدور الملف دورة كبيرة فيتلف النابض ويتلف الجهاز . والكلفانومترات أنواع عديدة تشمل ذات الملف المتحرك او ذات المغناطيس المتحرك , لكن اغلبية الكلفانومترات المستخدمة حاليا هي ذات المغناطيس الثابت والملف المتحرك والتي غالبا ما تسمى (دي ارستفال) كلفانومتر .

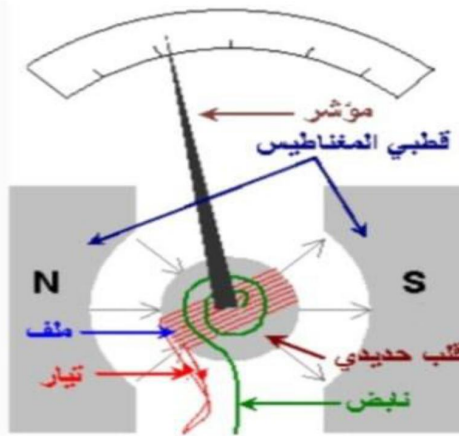

تركيب الكلفانومتر



كلفانومتر

المميزات:

- __ انتظام التدريج .
- __ عدم تأثرها بالمجالات المغناطيسية .
- __ حساسية كبيرة حيث عزم الانحراف كبير بسبب شدة المجال المغناطيسي .
- __ أكثر اجهزة القياس دقة , حيث يمكن تصنيع اجهزة تصل دقتها الى (0.1) ويمكن بواسطتها قياس الشحنات والتيارات الكهربائية الضعيفة .
- __ صغر القدرة المستهلكة في الملفات حيث تتراوح بين (0.5 _ 3) واط .
- __ تعدد اغراض الاستخدام حيث يعمل كاميتير , فولتميتير وأوميتير .

العيوب :

- __ تأثر الثابت والزنبرك بعامل الزمن , ويسبب اخطاء .
- __ التأثر بالتغير في درجة الحرارة الخارجية .
- __ عدم تحملها للتيارات الزائدة .
- __ ارتفاع تكاليف التصنيع مقارنة بالأجهزة الأخرى نظرا للدقة المطلوبة في صناعتها وتجميع اجزائها .

Torques

العزوم :

1. عزم الانحراف : (Td) Deflecting torque

يتم انتاج عزم الانحراف بواسطة احدى التأثيرات الفيزيائية (المغناطيسية , الحرارية , الكيمائية , الكهرومغناطيسية , الكهروستاتيكية , الكهروديناميكية) .
يسبب عزم الانحراف في حركة المؤشر من موقع الصفر عند ربط الجهاز للقياس .

$$Td = F * w$$

$$F = N * \beta * I * L$$

$$Td = N * \beta * I * L * w$$

$$A = L * w$$

$$Td = N * \beta * I * A$$

معادلة الاستقرار $Td = Tc$

F _ القوة الكهرومغناطيسية (N)

w _ عرض الملف (m)

N _ عدد اللفات

β _ كثافة الفيض المغناطيس (wb/m²)

I _ التيار المار خلال الملف (A)

L _ طول الملف (m)

A _ مساحة المقطع العرضي للملف (m²)

2. عزم السيطرة : Controlling torque

وهو يعاكس عزم الانحراف اي يحدد حركة المؤشر لكي يستقر على التدريج الذي يماثل مقدار القيمة المقاسة , ان عدم وجود عزم السيطرة يجعل حركة المؤشر غير محددة .

والوظيفة الثانية لعزم السيطرة هي ارجاع المؤشر الى موقع الصفر بعد ازالة الربط .

يتم انتاج عزم السيطرة من خلال :

__ السيطرة بواسطة النابض spring control

__ السيطرة بواسطة الوزن (ثقل صغير) gravity control (small weight)

قانون عزم السيطرة بواسطة النابض :

$$Tc = Ks * \theta$$

ثابت السيطرة للنابض Ks : Control constant

$$Ks = \frac{E * b * t}{12 * L}$$

E _ ثابت بونك = $12 * 10^9 \text{ kg / m}^2$

b _ عرض النابض (m)

L _ طول النابض (m)

t _ سمك النابض

θ _ زاوية انحراف المؤشر وتقاس بالزوايا النصف القطرية

$$Tc = \frac{E * b * t^3 * \theta}{12 * L}$$

قانون عزم السيطرة بواسطة الوزن :

$$T = w * L * \sin \theta$$

W*L _ ثابت التعجيل الارضي (Kg*m)

W _ وزن الثقل (Kg)

L _ المسافة بين الثقل ومحور الحركة (m)

θ _ زاوية الانحراف وتقاس بالدرجات

3. عزم التضاؤل : Damping torque

يمنع من تذبذب المؤشر حول موقع الانحراف (التأشير) النهائي الذي يسببه عزم السيطرة ولجعل المؤشر في حالة سكون بسرعة .

طرق الحصول على عزم التضاؤل هي (احتكاك الهواء , احتكاك السائل والتيار الدوامي) .

مثال 1 : اذا كانت مقاومة جهاز الملف المتحرك (20Ω) وحصل انحراف كلي للمؤشر مقداره (120°) عند تسليط

جهد (100mV) عبر طرفي الجهاز وكانت الابعاد للملف (2.6*3.1) سم وعدد لفاته (120) لفه وكثافة الفيض المغناطيسي (0.15 wb/m²) احسب ثابت السيطرة للناض في حالة الاستقرار .
الحل :

$$I = \frac{v}{R} = \frac{100 * 10}{20} = 0.005A$$

$$Td = N\beta WLI = 120 * 0.15 * 3.1 * 10^{-2} * 2.6 * 10^{-2} * 0.005$$

$$= 72.54 * 10^{-6} N.m$$

$$Tc = Ks * \theta = Td$$

$$72.54 * 10^{-6} = Ks * 120$$

$$Ks = \frac{72.54 * 10}{120} = 6.045 * 10^{-7} N.m^2/^\circ$$

مثال 2: في جهاز ذو سيطرة بواسطة الوزن , عزم الانحراف (1.2*10⁻⁴kg.m) وزاوية انحراف المؤشر (90 درجة) , احسب قيمة وزن السيطرة الذي يؤثر على بعد (2 سم) من محور النظام المتحرك في حالة الاستقرار .
الحل :

$$Td = Tc \text{ في حالة الاستقرار}$$

$$Tc = w * L * \sin \theta$$

$$1.2 * 10^{-4} = w * 2 * 10^{-2} * \sin 90$$

$$w = 0.6 * 10^{-2} kg = 6 w$$

ملاحظة :

عبارة في حالة الاستقرار في تمارين العزوم تعني :

$$Td = Tc = N\beta WLI = W * L * \sin \theta = Ks * \theta$$

فيلاحظ الطالب أي من هذه القوانين يمكن الاستفادة منها في الاجابة .

مثال 3 :

إذا كانت ابعاد الملف لجهاز الملف المتحرك ذي المغناطيس الدائم ($2.5\text{cm} \times 4\text{cm}$) وعدد لفاته (80 لفة) وكثافة الفيض المغناطيسي في الفجوة الهوائية (150mwb/m^2) , احسب عزم الانحراف الناتج من تسليط جهد مقداره (300v) اذا علمت ان مقاومة الجهاز ($15\text{k}\Omega$) .

الحل :

$$I = v / R = 300 / 15000 = 0.002\text{A}$$

$$A = 4 \times 2.5 = 10 \text{ cm}^2 = 10 \times 10^{-4} \text{ m}^2 = 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$T_d = N \times \beta \times I \times A = 80 \times 150 \times 10^{-3} \times 0.002 = 24 \times 10^{-3} \text{ N.m}$$

H.W

مثال 1: جهاز فولتميتر الملف المتحرك ذي المغناطيس الدائم , احسب عزم الانحراف وفق المعطيات التالية :

$$N=100t, A=8\text{cm} \times 2.5\text{cm}, \beta=200\text{mwb/m}^2, R=5\text{k}\Omega, V= 400\text{v}$$

$$(\text{Ans} : T_d=32 \times 10^{-3} \text{ N.m})$$

مثال 2: جهاز فولتميتر الملف المتحرك ذي المغناطيس الدائم , احسب كثافة الفيض المغناطيسي فوق المعطيات التالية :

$$A=2\text{cm} \times 2.5\text{cm}, R=10\text{k}\Omega, V=300\text{v}, T_d=0.4 \times 10^{-8}, N=100t$$

$$(\text{Ans} : \beta = 0.26 \times 10^{-5} \text{ wb / m}^2)$$

0

طرق قياس المقاومة : Resistance Measurement



الأسبوع الثالث والرابع / قياس المقاومة الداخلية للكلفانوميتر

1. بواسطة الأميتر:

وهو جهاز يستخدم لقياس شدة التيارات الكبيرة في الدوائر الكهربائية .

تركيبه :

وهو عبارة عن كلفانومتر مضافا اليه مقاومة صغيرة جدا توصل مع ملف الكلفانومتر على التوازي تسمى (مجزئ التيار) ليحدث تفرع للتيار المراد قياسه , حيث يمر جزء صغير من التيار عبر ملف الكلفانومتر والجزء الكبير من التيار يمر عبر المقاومة الصغيرة (ان العلاقة بين شدة التيار والمقاومة هي عكسية حسب قانون اوم) .

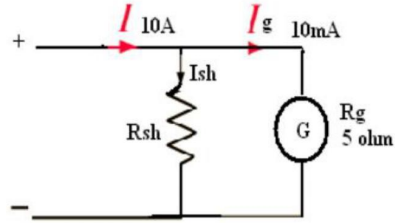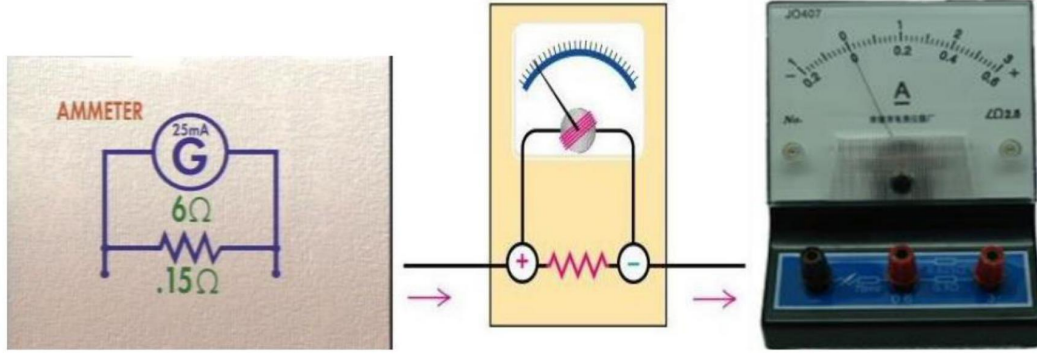

ولحساب مقاومة التوازي (المجزئ) :

R_m - المقاومة الداخلية للملف R_{sh} - مقاومة التوازي

I - تيار انحراف القياس الكامل للمقياس I_m - تيار انحراف المقياس الكامل للحركة

I_{sh} - تيار التوازي

بما ان المقاومة مربوطة على التوازي مع ملف المقياس لذا يجب ان يكون هبوط الفولتية متساويا :

$$V_{sh} = V_m$$

$$I_{sh} * R_{sh} = I_m * R_m$$

$$R_{sh} = I_m * R_m \setminus I_{sh}$$

$$I_{sh} = I - I_m \text{ بما ان}$$

$$R_{sh} = I_m * R_m \setminus I - I_m \text{ اذن}$$

مثال : يراد تحويل مقياس انحرافه الكلي (1mA) ومقاومته الداخلية (100Ω) الى أميتر يقرأ (0 – 100 mA) .
احسب قيمة مقاومة التوازي اللازمة .

الحل :

$$I_{sh} = I - I_m = 100 - 1 = 99 \text{ mA}$$

$$R_{sh} = I_m * R_m \setminus I_{sh}$$

$$R_{sh} = 1 * 100 \setminus 99 = 1.01 \Omega$$

أميتر متعدد المديات Multirange Ammeter

يمكن توسيع مدى التيار لمقياس التيار المستمر ثانية بربط عدد من توازيات التيار التي يتم اختيارها بواسطة مفتاح المدى .
يسمى مثل هذا المقياس بالمقياس المتعدد المدى او (توازي آيرون) .

مثال : صمم توازي آيرون للحصول على مقياس له مديات (1A , 5A , 10A) اذا تم استعمال مقياس ذات مقاومة داخلية ($R_m = 50 \Omega$) و تيار انحراف المقياس الكامل (1mA) في ترتيب الدائرة . احسب قيمة المقاومات اللازمة .

الحل :

1- على المدى (1A) تكون المقاومات ($R_a + R_b + R_c$) على التوازي مع المقاومة (R_m) . بما ان المقياس يحتاج (1mA) لانحراف المقياس الكامل فانه يتطلب من التوازي امرار تيار مقداره :

$$1A - 1mA = 999mA$$

$$R_a + R_b + R_c = 1 * 50 \setminus 999 = 0.05 \Omega$$

$$R_a + R_b + R_c = 0.05 \quad (1)$$

2- على المدى (5A) تكون ($R_a + R_b$) على التوازي مع ($R_c + R_m$) في هذه الحالة يكون تيار التوازي هو :

$$5A - 1mA = 4999mA$$
$$R_a + R_b = 1 * (R_c + 50) \setminus 4999$$

$$4999R_a + 4999R_b - R_c = 50 \quad (2)$$

3- على المدى (10A) تعمل الان المقاومة (R_a) كتوازي , وتكون ($R_b + R_c$) على التوالي مع (R_m) ويكون تيار التوازي :

$$10A - 1mA = 9999mA$$

$$R_a = 1 * (R_b + R_c + 50) \setminus 9999$$

$$9999R_a - R_b - R_c = 50 \quad (3)$$

وبحل المعادلات الثلاث انيا نحصل على قيم المقاومات الثلاثة :

$$R_a = 0.005 \, \Omega \quad , \quad R_b = 0.005 \, \Omega \quad , \quad R_c = 0.004 \, \Omega$$

تبين هذه الحسابات بان قيمة مقاومة التوازي تصبح صغيرة جدا للتيارات العالية .


H.W

مقياس تاشيري ذو الملف المتحرك تبلغ مقاومة ملفه ($R_m = 75\Omega$) يحتاج الى تيار (1mA) لتأشير كامل التدرج . اوجد مقدار مقاومة التوازي الذي يمكن المقياس قياس تيارات لغاية (100mA) .

2. بواسطة الفولتميتر : Voltmeter

وهو جهاز يستخدم لقياس فرق الجهد بين نقطتين في الدائرة الكهربائية .

تركيبه : وهو عبارة عن كلفانومتر مضافا اليه مقاومة كبيرة توصل مع ملف الكلفانومتر على التوالي تسمى (مضاعف الجهد) . وذلك لتقليل كمية التيار كمية التيار المار في ملف الكلفانومتر حتى لا يؤثر على شدة التيار المار في الدائرة الرئيسية ويحافظ على سلامة الكلفانومتر .

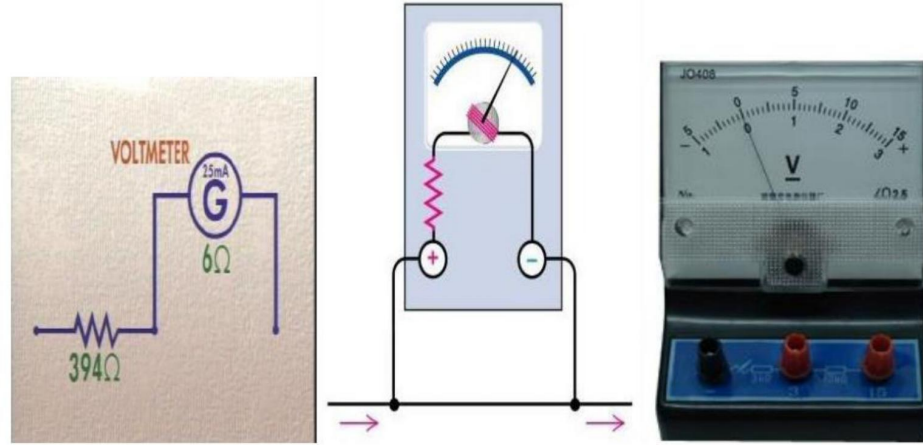

يمكن حساب قيمة المضاعف اللازمة لزيادة مدى الفولتية من الشكل :

I_m - تيار الانحراف للمقياس

R_m - المقاومة الداخلية للمقياس

R_s - مقاومة المضاعف

V - مدى الفولتية الكامل للجهاز

$$V = I_m * (R_s + R_m) ; V_m = I_m * R_m$$

$$V_s = V - V_m = V - (I_m * R_m) ; V_s = I_m * R_s$$

$$R_s = V_s / I_m = V - (I_m * R_m) / I_m = (V / I_m) - R_m$$

مثال 1: مقياس ذو ملف متحرك مقاومته الداخلية (2000Ω) يحتاج الى ($100\mu A$) لتحقيق كامل التاشير . اوجد مقدار المقاومة التي يجب ربطها على التوالي مع المقياس لتمكينها قياس فولتية لغاية ($10v$) .

الحل :

يجب ان نحسب الفولتية (V_m)
التي تسبب تاثير كامل التدريج

$$V_m = 100 \times 10^{-6} \times 2000 = 0.2 \text{ v}$$

$$V_s = V - V_m = 10 - 0.2 = 9.8 \text{ v}$$

$$R_s = V_s \setminus I = 9.8 \setminus 100 \times 10^{-6} = 98 \text{ k}\Omega$$

مثال 2 : مقياس ذو ملف متحرك مقاومته الداخلية (10Ω) وله تاثيرة كامل التدريج مقدارها (5mA) , بين كيف يمكن استخدامه لقياس فولتيات لغاية (750v) و تيار لغاية (100A) .

الحل :

1- كمقياس للتيار

$$I_s = I - I_m = 100 - 0.005 = 99.995 \text{ A}$$

$$I_s \times R_s = I_m \times R_m$$

$$99.995 \times R_s = 10 \times 0.005 \quad , \quad R_s = 0.0005\Omega$$

2- كمقياس للفولتية :

$$V_s = V - (10 \times 0.005) = 750 - 0.05 = 749.95 \text{ v}$$

$$R_s = 749.95 \setminus 0.005 = 149990\Omega = 149.99 \text{ k}\Omega$$

Multirange Voltmeter

فولتميتر متعدد المدى

يمكن الحصول على جهاز يحتوي على عدد من مديات الفولتية باضافة عدد اخر من المضاعفات سوية مع مفتاح المدى .

مثال: يراد تحويل حركة مقياس ذات مقاومة داخلية (100Ω) و تيار انحراف المقياس الكامل (1mA) الى فولتميتر

مستمر متعدد المديات له المديات التالية :

(0-10v) , (0-50v) , (0-250v) , (0-500v)

كما في الشكل اعلاه ، اوجد قيم مقاومات المضاعف اللازمة .

الحل :

1- للمدى (10v) موضع المفتاح (V_4) تكون المقاومة الكلية للدائرة :

$$R_T = 10 \times 10^{-3} = 10\text{k}\Omega$$

$$R_4 = R_T - R_m = 10000 - 10 = 9900\Omega$$

2- للمدى (50v) موضع مفتاح المدى (V_3) :

$$R_T = 50 \times 10^{-3} = 50000\Omega$$

$$R_3 = R_T - (R_4 + R_m) = 50000 - (9900 + 100)$$

$$R_3 = 40\text{k}\Omega$$

2- للمدى (250v) موضع مفتاح المدى (V_2) :

$$R_T = 250 \times 10^{-3} = 250\text{k}\Omega$$

$$R_2 = R_T - (R_3 + R_4 + R_m) = 250 - 50 = 200\text{k}\Omega$$

4- للمدى (500v) موضع المفتاح (V_1) :

$$R_T = 500 \times 10^{-3} = 500\text{k}\Omega$$

$$R_1 = R_T - (R_2 + R_3 + R_4 + R_m) = 500 - 250 = 250\text{k}\Omega$$

حساسية الفولتميتر **Voltmeter Sensitivity**

من الملاحظ من المثال السابق انه كان حاصل قسمة المقاومة الكلية على مدى الفولتية المستعمل لجميع المديات

هو دائما ($1000\Omega \setminus v$) ، يسمى هذا الرقم بالحساسية

(S) او مقدار الاوم لكل فولت للفولتميتر .

ان الحساسية (S) هي اساسا مقلوب تيار انحراف المقياس الكامل الاساسية :

$$S = 1 \setminus I_m$$

او يمكن استعمال حساسية الفولتميتر S كميزة لحساب قيمة مقاومة المضاعف في فولتميتر التيار المستمر بطريقة الحساسية ، تأمل الشكل في المثال السابق .

$$R_T = S * V$$

$$R_s = R_T - R_m = (S * V) - R_m$$

S - حساسية الفولتميتر

V - مدى الفولتية

R_m - المقاومة الداخلية للمقياس

R_s - مقاومة المضاعف

مثال : أعد حل المثال السابق باستخدام طريقة الحساسية لحساب قيم مقاومات المضاعف .

الحل :

$$S = 1 \setminus I_m = 1 \setminus 1mA = 1000\Omega \setminus v$$

$$R_4 = (S * V) - R_m = (1000 * 10) - 100 = 9900\Omega$$

$$R_3 = (1000 * 50) - 10000 = 40k\Omega$$

$$R_2 = (1000 * 250) - 50000 = 200k\Omega$$

$$R_1 = (1000 * 500) - 250 = 250k\Omega$$

Loading effect

ظاهرة التحميل :

عند توصيل الفولتميتر عبر نقطتين في دائرة ذات مقاومة عالية ، فانه يربط على التوازي لذلك الجزء من الدائرة وبالتالي

يقلل من قيمة المقاومة المكافئة عبر ذلك الجزء من الدائرة . عندئذ سوف يقرأ المقياس قيمة اقل هبوط للجهد من القيمة الحقيقية التي تظهر قبل توصيل المقياس ، تسمى هذه الظاهرة بـ ((ظاهرة التحميل)) للجهاز ، وتسببها بصورة اساسية الاجهزة ذات الحساسية الواطئة .

مثال :

يراد قياس الفولتية عبر المقاومة ($50k\Omega$) ، يتوفر فولتميتران لهذا القياس ، حساسية الفولتميتر الاول ($v \setminus 1000\Omega$) ، وحساسية الفولتميتر الثاني ($v \setminus 20000\Omega$) وقد تم استعمال كلا الجهازين على المدى ($50v$) أحسب :

1. قراءة كل من الجهازين

2. الخطأ لكل قراءة معبرا عنها كنسبة مئوية من القيمة الحقيقية .

الحل :

من معاينة الدائرة يتبين بان الفولتية عبر المقاومة ($50v$) تساوي

$$50k\Omega * 150v \setminus 150k\Omega = 50v$$

هذه هي القيمة الحقيقية للفولتية عبر المقاومة ($50k\Omega$)

1- مقاومة الفولتميتر الاول ($S = 1000\Omega \setminus v$) على المدى ($50v$) تساوي

$$50v * 1000\Omega \setminus v = 50k\Omega$$

ربط هذا الفولتميتر عبر المقاومة ($50k\Omega$) بسبب نقصان مقاومة التوازي المكافئة الى ($25k\Omega$) ، والمقاومة الكلية

للدائرة هي ($125k\Omega$) ، ويكون فرق الجهد عبر مجموعة المقياس والمقاومة ($50k\Omega$) مساويا

$$V_1 = 25k\Omega * 150v \setminus 125k\Omega = 30v$$

عليه سوف يقرأ الفولتميتر ($30v$)

اما مقاومة الفولتميتر الثاني

$$50v * 20k\Omega \setminus v = 1M\Omega$$

عند ربط هذا المقياس عبر المقاومة ($50k\Omega$) تصبح مقاومة التوازي المكافئة ($47.6k\Omega$) وهذا الربط ينتج الفولتية

$$V_2 = 47.6k\Omega * 150v \setminus 147.6k\Omega = 48.36v$$

والتي يقرأها الفولتمتر الثاني

-2 الخطأ في الفولتمتر الاول

$$Per = (50v - 30v \setminus 50v) * \% = 40\%$$

الخطأ في الفولتمتر الثاني

$$Per = (50v - 48.36v \setminus 50v) * \% = 3.28\%$$

المقارنة بين الأميتر والفولتمتر :

ت	الأميتر	ت	الفولتميتر
1	يستخدم لقياس شدة التيارات الكهربائية الكبيرة والصغيرة .	1	يستخدم لقياس فرق الجهد بين نقطتين (بين طرفي مقاومة كهربائية)
2	تغلق الدائرة ويوصل الأميتر على التوالي في اي جزء من اجزاء الدائرة الكهربائية	2	تغلق الدائرة ويوصل الفولتميتر على التوازي بين طرفي المقاومة المراد قياس فرق الجهد عليها
3	عبارة عن كلفانومتر ذو ملف متحرك ومقاومة صغيرة توصل معه على التوازي تسمى مجزئ التيار	3	عبارة عن كلفانومتر ذو ملف متحرك ومقاومة كبيرة توصل معه على التوالي تسمى مضاعف الجهد

Ohmmeter measurement

3. مقياس الاوميتر

Series – type ohmmeter

أ. اوميتر نوع التوالي

يتألف اوميتر نوع التوالي بصورة رئيسية من حركة دي آرسونفال (الكلفانوميتر) موصولة على التوالي مع مقاومة وبطارية الى زوج من الاطراف التي يربط بها العنصر المجهول لذا يعتمد التيار خلال الحركة على مقدار المقاومة المجهولة .

$-R_1$ مقاومة تحديد التيار

$-R_2$ مقاومة ضبط الصفر

E - البطارية الداخلية

$-R_m$ المقاومة الداخلية للحركة

$-R_x$ المقاومة المجهولة

عندما تكون المقاومة المجهولة ($R_x = 0$) دائرة قصر بين النهايتين a & b يسري اعظم تيار في الدائرة , في هذه الحالة يتم ضبط مقاومة التوازي (R_2) حتى تؤثر الحركة على تيار انحراف المقياس الكامل (I_{fs}) ويرقم موضع انحراف المقياس الكامل بالمقدار (0Ω) على المقياس . وبصورة مماثلة عندما تكون ($R_x = \infty$) النهايات a & b مفتوحة) يهبط التيار بالدائرة الى الصفر , وتؤثر الحركة الى التيار صفرا والتي ترقم (∞) على المقياس , يمكن وضع ارقام وسطية على المقياس بتوصيل قيم مختلفة معلومة للمقاومة (R_x) مع الجهاز .

القيمة الملائمة للاستعمال في تصميم اوميتز التوالي هي قيمة (R_x) التي تسبب نصف انحراف المقياس الكامل وتعرف المقاومة بين النهايتين (a & b) في هذا الموضع بانها مقاومة موضع نصف الانحراف (R_h) .

يمكن تحليل الدائرة أي معرفة قيم (R_1, R_2) من معرفة قيم تيار انحراف المقياس الكامل (I_{fs}) والمقاومة الداخلية للحركة (R_m) وفولتية البطارية (E) والقيمة المرغوبة لمقاومة نصف الانحراف (R_h) .

يمكن الوصول الى التصميم من معرفة ان توصيل (R_h) يسبب هبوط تيار المقياس الى النصف ($1/2 I_{fs}$) وهذا يعني ان المقاومة المجهولة يجب ان تساوي المقاومة الداخلية الكلية

للاوميتز اي:

$$R_h = R_1 + \frac{R_2 \cdot R_m}{R_2 + R_m} \quad \dots\dots\dots (1)$$

عليه فان المقاومة الكلية الظاهرة للبطارية تساوي ($2R_h$) وتيار البطارية اللازم لتجهيز نصف انحراف المقياس يساوي :

$$I_h = \frac{E}{2R_h} \quad \dots\dots\dots (2)$$

لإنتاج انحراف المقياس الكامل يجب ان يتضاعف تيار البطارية . لذا فان :

$$I_t = 2I_h = E / R_h \quad \dots\dots\dots (3)$$

تيار التوازي خلال (R_2) يساوي :

$$I_2 = I_t - I_{fs} \quad \dots\dots\dots (4)$$

تكون الفولتية عبر التوازي (E_{sh}) مساوية للفولتية عبر الحركة

$$E_{sh} = E_m \text{ or } I_2 \cdot R_2 = I_{fs} \cdot R_m$$

$$R_2 = \frac{I_{fs} \cdot R_m}{I_2} \quad \dots\dots\dots (5)$$

بتعويض المعادلة (4) في المعادلة (5) نحصل على :

$$R_2 = \frac{I_{fs} \cdot R_m}{I_t - I_{fs}} = \frac{I_{fs} \cdot R_m \cdot R_h}{E - I_{fs} \cdot R_h} \quad \dots\dots\dots (6)$$

$$I_2 = I_T - I_{fs} = 1.35 - 1 = 0.35 \text{ mA}$$

ويكون تيار مقاومة التوازي

اما مقاومة ضبط الصفر (R_2) تصبح

$$R_2 = \frac{I_{fs} \cdot R_m}{I_2} = \frac{1 \cdot 50}{0.35} = 143 \Omega$$

(3) : تصبح مقاومة التوازي المكافئة لمقاومة الحركة والقيمة الجديدة للمقاومة (R_2) تساوي

$$R_{p2} = \frac{R_2 \cdot R_m}{R_2 + R_m} = \frac{143 \cdot 50}{143 + 50} = 37 \Omega$$

بما ان مقاومة نصف انحراف المقياس الكامل (R_h) تساوي المقاومة الداخلية الكلية للدائرة لذا تردداد (R_h) الى

$$R_h = R_1 + R_{p2} = 1966.7 + 37 = 2003.7 \Omega$$

اذن تصبح القيمة الحقيقية لترقيم نصف المقياس على الجهاز (2003.7Ω) بينما كانت القيمة الاصلية (2000Ω) لذا فان نسبة الخطأ تساوي

$$P_{er} \% = \frac{2000 - 2003.7}{2000} * \% = - 0.185 \%$$

وتدل الاشارة السالبة على قراءة المقياس اوطأ .

Shunt – type ohmmeter

ب. اوميتر نوع التوازي

يتألف اوميتر نوع التوازي من بطارية على التوالي مع مقاومة قابلة للضبط (R_1) وحركة دي ارسونفال (كلفانوميتر) . توصل المقاومة المجهولة بين النهايتين (a & b) على التوازي مع المقياس , ويكون من الضروري في هذه الدائرة وجود مفتاح توصيل - قطع لفصل البطارية من الدائرة في حالة عدم استعمال الجهاز . يكون قياس المقياس صفرا عندما تكون قيمة المقاومة المجهولة صفرا

ايضا ($R_x = 0$) دائرة قصر بين النهايتين **a & b** , بينما يجد التيار طريقه الوحيد خلال المقياس عندما تكون قيمة المقاومة المجهولة ما لانهاية ($R_x = \infty$) دائرة مفتوحة بين **a & b** وبالاختيار المناسب لقيمة (R_1) يمكن جعل المؤشر يقرأ انحراف المقياس الكامل . يلائم اوميتز نوع التوازي بصورة خاصة قياس المقاومات الواطنة .

مثال : تستعمل دائرة الشكل اعلاه حركة دي آرسونفال الاساسية ذات (10mA) ومقاومة داخلية (5Ω) وكانت فولتية البطارية ($E = 3\text{V}$) من المؤمل تعديل هذه الدائرة بإضافة مقاومة ملائمة (R_{sh}) عبر الحركة لكي يؤشر الجهاز على (0.5Ω) في نقطة المنتصف لقياسه , إحسب :

(1) قيمة مقاومة التوازي (R_{sh})

(2) قيمة مقاومة تحديد التيار (R_1)

الحل : (1) : عند انحراف نصف المقياس

$$I_m = 0.5 I_{fs} = 0.5 * 10 = 5 \text{ mA}$$

تكون الفولتية عبر الحركة مساوية

$$E_m = 5 \text{ mA} * 5 \Omega = 25 \text{ mV}$$

بما ان هذه الفولتية تظهر عبر المقاومة (R_x) اذن يكون التيار المار خلالها

$$I_x = \frac{25\text{mV}}{0.5\Omega} = 50 \text{ mA}$$

يجب ان يكون التيار المار خلال الحركة (I_m) مضافا اليه التيار المار خلال التوازي (I_{sh}) مساويا للتيار المار في المقاومة (R_x) , اذن

$$I_{sh} = I_x - I_m = 50 - 5 = 45 \text{ mA}$$

اذن تكون مقاومة التوازي

$$R_{sh} = \frac{E_m}{I_{sh}} = \frac{25}{45} = \frac{5}{9} = 0.55 \Omega$$

(2)

تيار البطارية الكلي يساوي

$$I_T = I_m + I_{sh} + I_x = 5 + 45 + 50 = 100 \text{ mA}$$

هبوط الفولتية عبر (R_1) يساوي

$$3V - 25\text{ mV} = 2.975\text{ V}$$

$$R_1 = \frac{2.975}{100\text{ mA}} = 29.75\ \Omega$$

متعدد المقاييس او (VOM) : **Multimeter or VOM**

تستعمل اجهزة الاميتر والفولتميتر والامميتر جميعا حركة دي آرسونفال . والفرق بين هذه الاجهزة هي الدائرة التي تستخدم مع الحركة الاساسية لذلك تكون واضحة جدا امكانية استعمال جهاز واحد بتصميم معين لانجاز وظائف القياس الثلاثة هذه , يسمى هذا الجهاز والذي يحتوي على مفتاح الاختيار لتوصيل الدائرة المناسبة الى حركة دي آرسونفال بـ (المتعدد المقاييس او فولت - اوم

- مللي اميٽر VOM) .



Decibel

الديسيبل (dB) :

وهو وحدة قياس لوغاريتمية للتعبير عن التكبير (الريح او الكسب) ولقياس النسب للصوت والقدرة والفولتية والتيار .

Gain of power

- كسب (ربح) القدرة (Gp)

$$G_p = \text{NdB} = 10 \log \frac{P_{out}}{P_{in}}$$

$$P = I * V \text{ (wat) } , \quad P = V^2 / R , \quad P = I^2 * R$$

Gain of voltage

- كسب (ربح) الفولتية (G_v) :

$$G_v = \text{NdB} = 20 \log \frac{V_{out}}{V_{in}}$$

Gain of current

- كسب (ربح) التيار (G_i) :

$$G_i = \text{NdB} = 20 \log \frac{I_{out}}{I_{in}}$$

ثوابت لوغاريتمية ...

$$\log 1 = 0 \rightarrow \log 10^0$$

$$\log 10 = 1 \rightarrow \log 10^1$$

$$\log 100 = 2 \rightarrow \log 10^2$$

$$\log 1000 = 3 \rightarrow \log 10^3$$

مثال (1) : ربح الفولتية لمكبر عند تغذيته لحمل ممانعة مقدارها ($1 \text{ k}\Omega$) يساوي (40dB)
اوجد اتساع فولتية وقدرة الاشارة في الحمل حينما تكون الاشارة الداخلة (10mv).

الحل :

$$G_v = \text{NdB} = 20 \log \frac{V_{out}}{V_{in}}$$

$$= 40 \quad 20 \log \frac{V_{out}}{V_{in}}$$

$$= 10^2 = 100 = 2 \rightarrow \frac{V_{out}}{V_{in}} \log \frac{V_{out}}{V_{in}}$$

$$V_{out} = 1 \text{ v} = 100 \rightarrow \frac{V_{out}}{10 \times 10^{-3}}$$

$$= \frac{1^2}{1 \times 10^3} P_{out} = \frac{V_{out}^2}{Z_{out}} = 0.001 \text{ w}$$

مثال (2) : مضخم قدرة بالمعطيات التالية : $P_{out} = 2W$, $P_{in} = 0.02W$

جد G_p , G_v , $Z_{in} = Z_{out} = 50 \Omega$

الحل :

$$= 10 \log \frac{2}{0.02} = 10 \log 100 \quad G_p = 10 \log \frac{P_{out}}{P_{in}}$$

$$G_p = 10 * 2 = 20 \text{ dB}$$

$$V_{out}^2 = 100 \rightarrow 2 = \frac{V_{out}^2}{50} \rightarrow P_{out} = \frac{V_{out}^2}{Z_{out}}$$

$$V_{out}^2 = 10V$$

$$\rightarrow V_{in}^2 = 1 \rightarrow V_{in} = 1V \quad 0.02 = \frac{V_{in}^2}{50} \rightarrow P_{in} = \frac{V_{in}^2}{Z_{in}}$$

$$G_v = 20 \log \frac{V_{out}}{V_{in}}$$

$$= 20 \log 10 = 20 * 1 = 20 \text{ dB} \quad G_v = 20 \log \frac{10}{1}$$

Thermocouple meter

جهاز المزدوج الحراري :

تسمى مجموعة المزدوج الحراري وحركة دي آرسونفال التي يمكن استعمالها لقياسات التيار المستمر والمتناوب بجهاز المزدوج الحراري ,
لكون عملها مبني على عمل عنصر المزدوج الحراري . عندما يكون معدنان غير متماثلين متماسين تبادليا , تتولد فولتية عند نقطة
اتصال المعدنين وتناسب هذه الفولتية طرديا مع درجة حرارة نقطة الاتصال .

يمثل **ce & de** معدنين غير متماثلين يتصلان عند النقطة **e** يعتمد فرق الجهد بين **c & d** على درجة حرارة ما يسمى بنقطة الاتصال **e** . يشكل عنصر التسخين **ab** الذي يكون على تماس مع نقطة اتصال المعدنين **e** جزءا من الدائرة التي يراد قياس التيار فيها , وتسمى **aeb** بنقطة الاتصال الحارة . ترفع الطاقة الحرارية المولدة من قبل التيار المار في عنصر التسخين درجة حرارة نقطة الاتصال الباردة وتسبب زيادة في الفولتية المتولدة بين النقطتين **c & d** , يسبب فرق الجهد هذا سريان تيار مستمر في جهاز التأشير . الشكل التالي يمثل دائرة مبسطة لجهاز المزدوج الحراري .

I - التيار المار بدائرة المزدوج الحراري

V_m - قراءة مقبّاس الفولتمتر

V - الجهد الحراري المتولد بالمزدوج الحراري

R_{th} - مقاومة المزدوج الحراري

R_c - مقاومة الاسلاك

R_i - المقاومة الداخلية لمقبّاس الجهد

$$I = \frac{V}{R_i + R_{th} + R_c}$$

$$V_m = \frac{V * R_i}{R_i + R_{th} + R_c}$$

مثال : مزدوج حراري عند درجة حرارة 1000 °C بالمعطيات التالية :

$$V=9.57v , R_i=100\Omega , R_{th}=0.2\Omega , R_c=10\Omega$$

ولتغير مكان جهاز التأشير إزدادت مقاومة الموصلات بمقدار 4.8 Ω . إحسب مقدار الخطأ المطلق والنسبي للجهد المقاس .

الحل :

$$Vm1 = \frac{V \cdot Ri}{Ri + Rth + Rc} = \frac{9.57 \cdot 100}{100 + 0.2 + 10} = 8.68mv$$

$$Vm2 = \frac{9.57 \cdot 100}{100 + 0.2 + 10 + 4.8} = 8.32mv$$

$$\Delta v = \Delta m1 - \Delta m2 = 8.68 - 8.32 = 0.36 mV$$

$$Per \% = \frac{\Delta t}{vm1} = \frac{0.36}{8.68} \% = 4.1\%$$

Bridges and there application

القناطر وتطبيقاتها :

تستعمل دوائر القنطرة بشكل واسع لقياس قيم المكونات مثل المقاومات او المحاثات او السعات .
بما ان القياس يتم بمقارنة قيمة المكونة المجهولة مع مكونة معلومة عالية الدقة (قياسية) في دائرة القنطرة تكون دقة قياسها بالتأكيد عالية جدا . لان قراءة القياس بالمقارنة والمبنية على تأشيرة الصفر عند اتزان القنطرة لا تعتمد اساسا على خصائص الكاشف الصفري .

ترتبط دقة القياس مباشرة بدقة مكونات القنطرة لا بدقة المؤشر ذاته .

Wheatstone bridge


قنطرة ويتستون :

تتكون القنطرة من اربع اذرع مقاومة ومصدر قوة دافعة كهربائية (بطارية) وكاشف صفري , ويكون الكاشف عبارة عن كلفانومتر او اي مقباس حساس للتيار , يعتمد التيار المار في الكلفانومتر على فرق الجهد بين النقطتين (c & d) , ويقال عن القنطرة بانها متزنة عندما يكون فرق الجهد عبر الكلفانومتر مساويا للصفر بحيث لا يسري اي تيار في الكلفانومتر , تحدث هذه الحالة عندما تكون الفولتية من نقطة c الى نقطة a مساوية للفولتية من نقطة d الى نقطة a .

R_1, R_2 _ مقاومات معلومة القيم

R_3 _ مقاومة متغيرة

R_x _ المقاومة المجهولة المراد قياسها

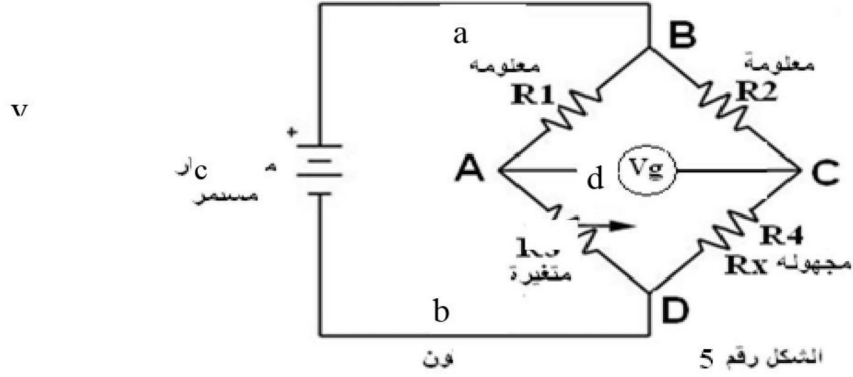

اشتقاق معادلة الاتزان لقنطرة ويتستون :

من الرسم التوضيحي للقنطرة :

$$V_{R1} = V_{R2} \text{ Parallel}$$

$$\frac{V \cdot R1}{R1 + R3} = \frac{V \cdot R2}{R2 + Rx} \quad (\text{ v. d. r. })$$

$$R1R2 + R1Rx = R1R2 + R2R3$$

بتبسيط المعادلة نحصل على معادلة الاتزان $R1Rx = R2R3$ يمكننا إيجاد المقاومة المجهولة R_x من معادلة الاتزان :

$$R_x = \frac{R2 \cdot R3}{R1}$$

في حالة عدم الاتزان يتم حساب تيار الكلفانومتر باستخدام دائرة ثفنن :

$$V_{th} = v \left(\frac{R1}{R1+R3} - \frac{R2}{R2+Rx} \right)$$

$$R_{th} = \left(\frac{R1 \cdot R3}{R1+R3} + \frac{R2 \cdot Rx}{R2+Rx} \right)$$

مقاومة ثفنن :

$$I_g = \frac{V_{th}}{R_{th} + R_g}$$

التيار المار في الكلفانومتر :

مثال 1 : بين الشكل التالي الرسم التخطيطي لقنطرة وتستون مع قيم مكونات القنطرة فإذا كانت فولتية البطارية (5v) مع إهمال مقاومتها الداخلية وكانت حساسية التيار للكلفانومتر (10mm\μA) ومقاومته الداخلية (100Ω) . احسب انحراف الكلفانومتر الذي تسببه مقاومة عدم الاتزان مقدارها (5Ω) في الذراع bc .
الحل :

يحدث اتزان القنطرة عندما تكون قيمة مقاومة الذراع bc (2000Ω) بينما يبين الشكل بان الذراع bc مقاومته مقدارها (2005Ω) تمثل حالة عدم اتزان .

تتضمن الخطوة الاولى تحويل دائرة القنطرة الى دائرة ثفنن المكافئة لها وذلك بالنظر عبر طرفي الكلفانومتر **b & d** حيث يمثل فرق الجهد عبر **b & d** عند رفع الكلفانومتر من الدائرة فولتية ثفنن .

$$V_{th} = V_{ad} - V_{ab} = 5 * \left(\frac{100}{100+200} - \frac{1000}{1000+2005} \right) = 5 \text{ mv}$$

تنظم الخطوة الثانية من الحل إيجاد مقاومة ثفنن المكافئة بالنظر عبر الطرفين **b & d** .

$$R_{th} = \left(\frac{100*200}{100+200} + \frac{1000*2005}{1000+2005} \right) = 734 \Omega$$

والان عند توصيل الكلفانومتر الى طرفي اخراج دائرة ثفنن المكافئة , فان التيار المار في الكلفانومتر يكون :

$$I_g = \frac{V_{th}}{R_{th} + R_g} = \frac{5}{734 + 100} = 5.99 \mu A$$

عليه فان انحراف الكلفانومتر **d** يكون :

$$d = 5.99 \mu A * 10 \text{ mm} \setminus \mu A = 59.9 \text{ mm}$$

مثال 2 : اترنت قنطرة وتستون بالقيم التالية للمقاومات وجميعها مقاسة بوحدة الاوم :

$$R_1=5\Omega, \quad R_2=8\Omega, \quad R_3=10\Omega$$


1. ارسم المخطط التوضيحي لقنطرة وتستون .

2. احسب مقدار المقاومة الرابعة المجهولة .

الحل : (1)

الأسبوع الثاني عشر / جهاز راسم الإشارة Oscilloscope

جهاز الأسيلوسكوب Oscilloscope:

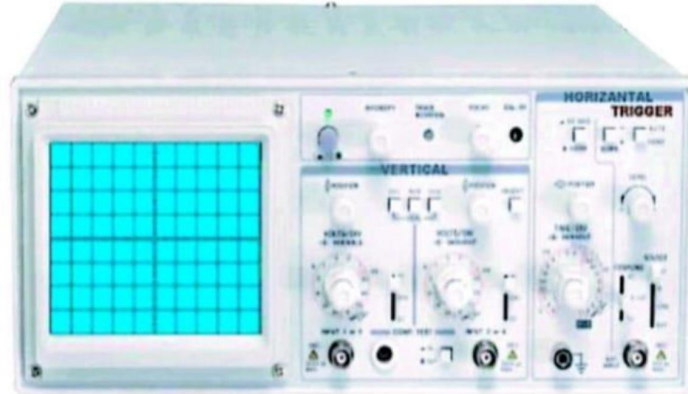

وتسمى أيضا :


مرسمة الذبذبات أو كاشف الاهتزاز أو راسم الا
هتزاز المهبطي أو راسم الإشارة

واختصارا (ر إ م - CRO) أي راسم إشارة
الأشعة المهبطية cathode-ray

هو جزء من جهاز قياس إلكتروني يسمح

بإظهار ورسم جهد الإشارة عادة بشكل مخطط
ثنائي الأبعاد للجهد الكهربائي (على المحور
العمودي) مقابل الزمن (على المحور الأفقي) أو
يستعاض عن الزمن بجهد آخر على المحور
الأفقي

و له مدخلان اي يستطيع رسم اشارتين
مختلفتين وإما ان يرسم واحد منهما فقط على
شاشة العرض أو يعرضهما معا ويمكن عرض
قيمة طرح الاشارتين أو ضربها

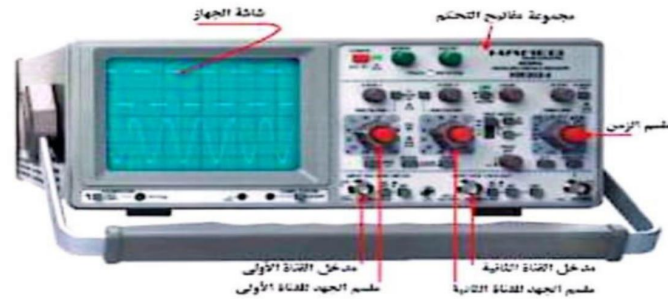

وتعتبر راسمة الذبذبات من الأجهزة الهامة و
المستخدمة بكثرة كأجهزة معمل تُستخدم في
دراسة أشكال الموجات للتيارات والجهود
وقياس قيمها بالإضافة إلى القدرة والتردد


بمعنى أي كمية كهربائية وتشمل القيمة والشكل
كما يمكنه ربط هذه الكميات بالزمن على
الشاشة

ويستخدم في اكتشاف الأعطال في جهاز
المذياع والتلفاز وجميع الأجهزة الكهربائية في
المعامل في حالات الأبحاث والتصميم

و منها تماثلي ورقمي ويوجد برامج تحول
الحاسب الشخصي إلى راسم إشارة عن طريق
كارت الصوت

جهاز الأسيلوسكوب هو من الأجهزة الأكثر
استخداماً لفحص تحديد و تصحيح الأخطاء


مبدأ عمله هو عرض منحنى إشارة كهربائية
على شاشته
يبين المنحنى كيف تتغير الإشارة مع الزمن يدل
المحور العمودي على جهد الإشارة كما يدل
المحور الأفقي على الزمن

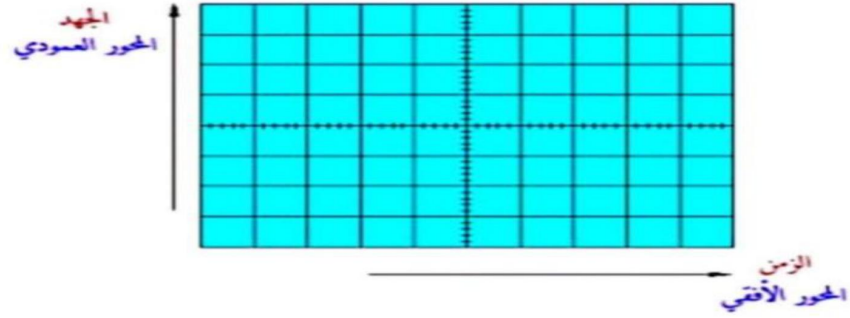

يمكن عرض الإشارة الرقمية على الشاشة
و الحصول على عدة عوامل كزمن دورة
الإشارة وترددها وغير ذلك
يوجد نوعان من الأسيلوسكوب:
التماثلي والرقمي
الأسيلوسكوب التماثلي:



يقوم الأسيلوسكوب التماثلي بعرض الإشارة الداخلة عبر أحد قنواته (Channel) مباشرة على شاشة

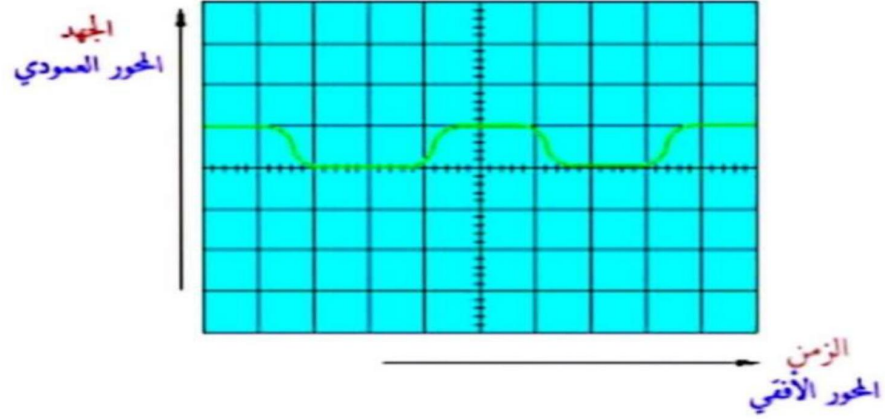

الأسيلوسكوب الرقمي:

أما الأسيلوسكوب الرقمي فإنه يأخذ عينات

للإشارة و يستخدم محول تماثلي رقمي ADC لتحويل الجهد المقاس إلى معلومات رقمية يستخدمها فيما بعد لبناء ورسم الإشارة على الشاشة

يستخدم هذا الجهاز لكشف وعرض البيانات الرقمية بتنسيقات متعددة كتتنسيق الأسيلوسكوب و المخطط الزمني و جدول الحالات



تنسيق الأسيلوسكوب:

يستخدم الجهاز في هذه الحالة لعرض منحنى الإشارة على الشاشة وهذا لإمكانية قياس بعض عوامل النبضات و الإشارة

تنسيق المخطط الزمني Diagram Timing

يستطيع المحلل المنطقي من عرض ستة عشر موجة مما يمكن من تحليل مجموعة من الموجات أو الإشارات و تعيين أو تحديد العلاقة فيما بينهما من خلال الزمن.

تنسيق جدول الحالات Table State

يستطيع المحلل في هذه الحالة من عرض البيانات الثنائية على شكل جداول، وتعرض البيانات في عدة أنظمة عددية كالثنائي Binary والثمانى Octal والسداسي العشري Hexadecimal والثنائي المشفر

عشرياً BCD وشفرات ASCII .


يعتبر الاسيلوسكوب من أهم أجهزة قياس واختبار الدوائر الإلكترونية حيث أنه يمكننا من رؤية الإشارات في نقاط متعددة من الدائرة وبالتالي نستطيع اكتشاف إذا كان أي جزء يعمل بطريقة صحيحة أم لا

فبالأسيلوسكوب يمكننا من رؤية صورة الإشارة ومعرفة شكلها فيما إذا كانت جيبيه أو مربعة مثلاً

مكونات جهاز الأسيلوسكوب:

تحتوي واجهة الأسيلوسكوب على ستة أقسام رئيسية :

1-شاشة العرض

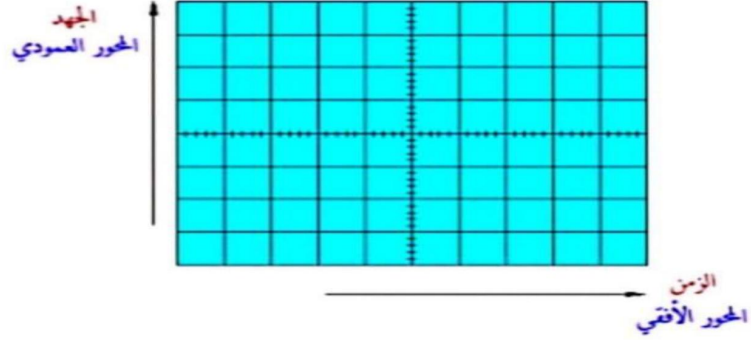

وظيفة الأسيلوسكوب هي عمل رسم بياني للجهد والزمن حيث يمثل الجهد بالمحور العمودي و الوقت بالمحور الأفقي

المحور العمودي :

وهو يمثل الجهد ويحتوي على ثمانية تقسيمات أو مربعات كل واحد من هذه الأقسام يكون بطول 1 سنتيمتر

المحور الأفقي :

ويمثل الزمن ويحتوي على عشرة أقسام أو مربعات كل واحد من هذه الأقسام يكون بطول 1 سنتيمتر

2-مفاتيح التشغيل:




هذا الجزء من الأسلوسكوب يحتوي على زر التشغيل ومفتاح التحكم بإضاءة الشاشة و مفتاح التحكم بوضوح الصورة

في هذا القسم يمكن التحكم بالجزء العمودي (محور الجهد) من الإشارات في الشاشة

وحيث أن معظم الأسيلوسكوبات تحتوي على قناتي إدخال (channels input) وكل قناة يمكنها عرض شكل موجي (waveform) على الشاشة

فإن القسم العمودي يحتوي على قسمين متشابهين وكل قسم يمكن التحكم في الإشارة لكل قناة باستقلالية عن الأخرى

3-مفاتيح التحكم بالصورة والإشارة:

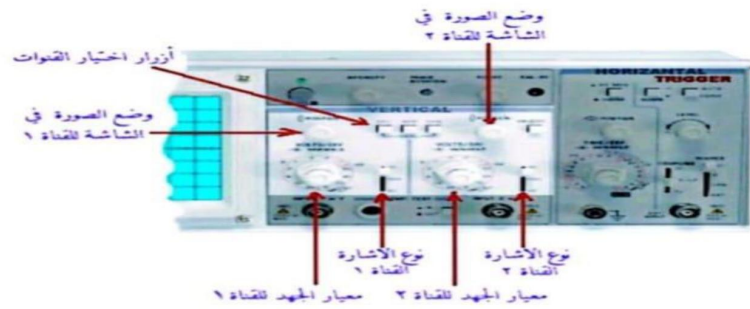

يحتوي هذا القسم على:

أزرار اختيار القنوات :

بهذه الأزرار يمكن اختيار أي إشارة يتم عرضها في الشاشة

فيمكن عرض إشارة القناة الأولى فقط أو إشارة القناة الثانية فقط أو كليهما معاً

زر اختيار نوع الإشارة :


بهذا الزر يمكن الاختيار بين إشارة متغيرة AC أو إشارة ثابتة DC أو أرضي (بدون إشارة) وفي هذا الوضع يمكن تحديد موقع الصفر على شاشة الأسيلوسكوب

زر اختيار وضع الصورة :

بهذا الزر يمكن تحريك الإشارة إلى الأعلى أو إلى الأسفل في المحور العمودي

مفتاح معيار الجهد :


بهذا المفتاح يمكن التحكم في نسبة قياس الجهد في الرسم البياني المعروض على الشاشة و التمكن من عرض صورة واضحة للإشارات

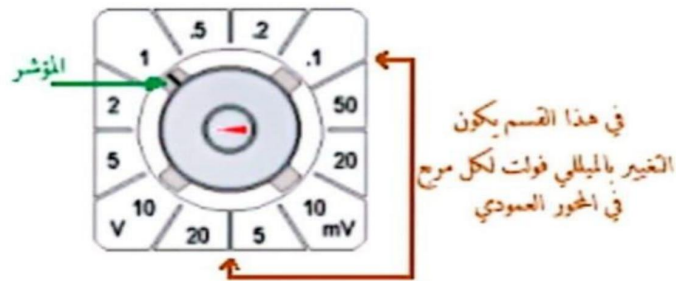

هذه الصورة توضح التقسيمات في هذا المفتاح كما هو ملاحظ أنه يمكن أن يجعل كل مربع في المحور العمودي يمثل قيمة الجهد الذي يوضع المؤشر عليه

فمثلا في هذه الصورة وضع المؤشر على 1 فولت فيكون كل مربع في المحور العمودي في الشاشة يمثل 1 فولت

وبذلك يمكن تحديد جهد الإشارة

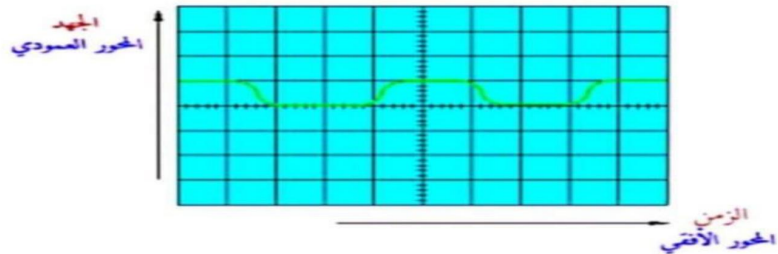

مثال لتوضيح المعنى:

بالنظر إلى هذه الموجة الموجودة على شاشة الأ

سيلوسكوب والتركيز فقط على المحور العمودي

ارتفاع الموجة هو مربع واحد على المحور العمودي

فإذا تم ضبط مفتاح عيار الجهد على 1 فولت لكل مربع النتيجة 1مربع

يكون جهد الموجة $1 \times 1 = 1$ فولت

ولو تم ضبط مفتاح عيار الجهد على 5 فولت لكل مربع

فإن جهد الموجة $1 \times 5 = 5$ فولت


4-مفتاح معيار الزمن ومفتاح التحكم بالصورة:



هذه الصورة توضح التقسيمات في هذا المفتاح كما هو ملاحظ أن هذا المفتاح يحتوي على ثلاثة تقسيمات وهي مايكروثانية لكل مربع على المحور الأفقي و ميلي ثانية لكل مربع وأخيرا ثانية لكل مربع وملاحظ أيضاً أنه يمكن أن يجعل كل مربع في المحور الأفقي يمثل الزمن الذي تضع المؤشر عليه

فمثلا في هذه الصورة وضع المؤشر على 0.2 ثانية فيكون كل مربع في المحور الأفقي في الشاشة يمثل 0.2 ثانية

فبذلك يمكن تحديد زمن الإشارة

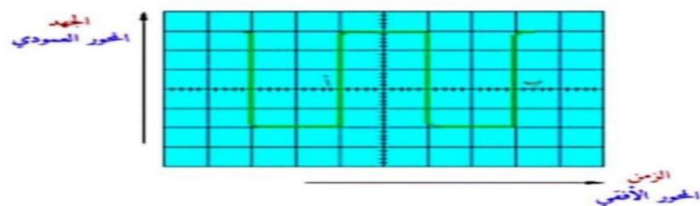

مثال لتوضيح المعنى:

بالنظر إلى هذه الموجة الموجودة على شاشة الأوسيلوسكوب والتركيز فقط على المحور الأفقي

تستغرق الموجة الزمن بين النقطتين أ و ب لتكمل دورة واحدة

فإذا تم ضبط مفتاح عيار الزمن على 0.2 ثانية لكل مربع النتيجة 4مربعات

يكون الزمن $0.2 \times 4 = 0.8$ ثانية

5-مفاتيح الإطلاق:



دائرة الاطلاق في الأسيولوسكوب تؤدي وظيفة مهمة وهي تثبيت صورة الموجة على الشاشة حتى يسهل قياسها

وبدون تأثير دائرة الاطلاق فإن الصورة ستكون غير ثابتة وغير واضحة

يحتوي قسم الإطلاق على عدة أزرار من أهمها :

زر طريقة الاطلاق :

هذا الزر يعطي خيارين وهما عادي (Normal) و غير عادي

ويستحسن ترك هذا الزر على وضع "عادي" لأن الاطلاق سيخزن تلقائياً والتحكم فيه يكون أوتوماتيكياً

زر اتجاه الاطلاق :

وهنا يوجد خياران وهما + و -
ففي وضع + يكون الاطلاق عند ارتفاع الموجة
إلى أعلى
أما في وضع - فيكون الاطلاق عند انخفاض
الموجة

زر مستوى اشارة الاطلاق :

بهذا المفتاح يمكن تغيير النقطة التي تبدأ بها
الموجة بالظهور على الشاشة وهذا يسهل
تفحص أي جزء معين من الموجة

زر مصدر اشارة الاطلاق :

هنا يمكن اختيار مصدر وكيفية اشارة الاطلاق
فمفتاح مصدر اشارة الاطلاق يعطي عدة
خيارات

أهم هذه الخيارات هي:

وضع EXT وهو اختصار External أو
خارجي وفي هذا الوضع يكون مصدر اشارة الا
طلاق خارجياً
وتغذى هذه الاشارة عن طريق مدخل اشارة الا
طلاق الخارجية

وضع HF وهو اختصار High Frequency
أو تردد عالي وفي هذا الوضع يكون الاطلاق
عند الترددات المرتفعة من الاشارة

وضع LF وهو اختصار Low Frequency
أو تردد منخفض وفي هذا الوضع يكون الإطلا
ق عند الترددات المنخفضة من الاشارة

زر نوع اشارة الاطلاق :

في هذا الزر يوجد خياران وهما AC و DC والوضع الطبيعي هي AC وهو مناسب لمعظم الموجات

في وضع DC يجب اختيار جهد معين عندما تصل إليه الموجة تبدأ اشارة الاطلاق يتم اختيار هذا الجهد عن طريق مفتاح مستوى اشارة الاطلاق الذي ذكر سابقا

زر مدخل اشارة الاطلاق :

في حالة اختيار لاستخدام اشارة اطلاق خارجية فإنه يستخدم هذا المدخل

6-مداخل القنوات:



يوجد للأسيلوسكوب ثلاثة مداخل رئيسية وهذه المداخل هي:

مدخل القناة الأولى :

عن طريقه يمكن إدخال الموجة التي يراد رؤيتها في القناة الأولى

مدخل القناة الثانية :

عن طريقه يمكن إدخال الموجة التي يراد رؤيتها
في القناة الثانية

مدخل اختبار القطع الالكترونية :

هذا المدخل لا يوجد في كل الأسيلوسكوبات
حيث أنه يعتبر اختياريًا

عن طريق هذا المدخل يمكن عرض المنحنيات
الخاصة بالقطع الالكترونية المختلفة


التوصيلات المستخدمة لربط الدوائر

بالاسيلوسكوب:


يستخدم نوع من التوصيلات يسمى بالمجسات
(probes) وهي تأتي بأشكال متعددة حسب
استعمالها

إذا كان الاسيلوسكوب سيربط بجهاز يصدر الإ
شارات فإنه يستخدم المجس ذو الرأسين من نوع
BNC-BNC

حيث يربط أحد الأطراف بمدخل الإشارة في ا
لاسيلوسكوب و الطرف الآخر بمخرج جهاز
مصدر الإشارات

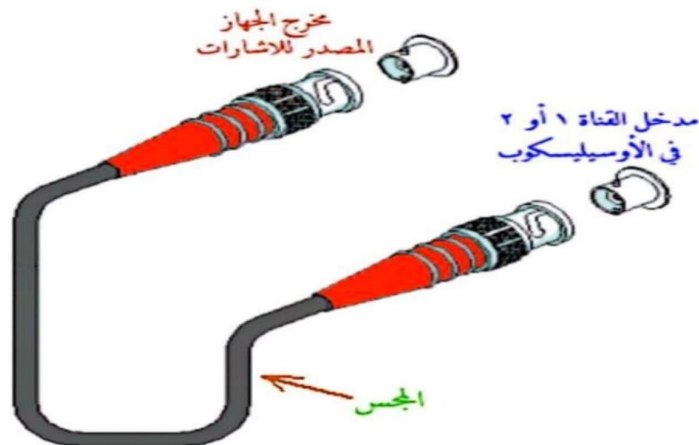

أما إذا كان سيستعمل الأسيلوسكوب لرؤية الإشارات الصادرة في مواقع معينة من دائرة ما فيستحسن أن يستعمل مجس ذو رأس BNC ورأس ملاقط

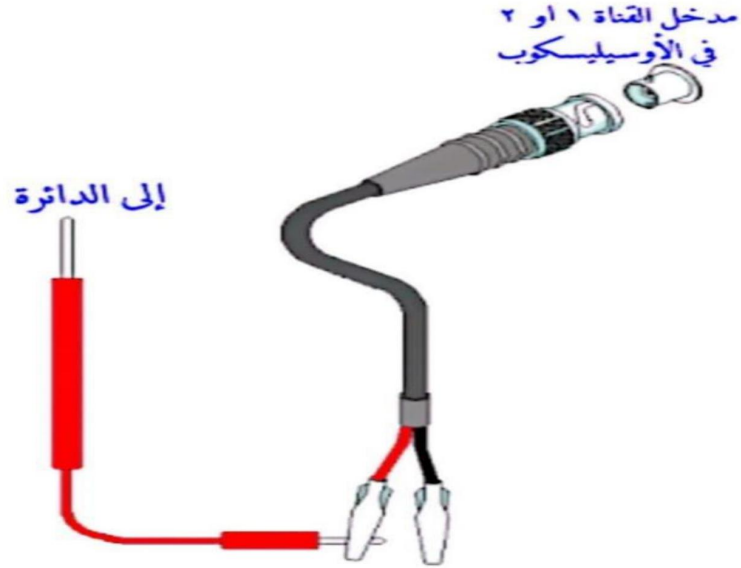

كلمة أخيرة وهي أن العمل على الأسيلوسكوب يحتاج إلى الممارسة

فكلما استخدم الشخص هذا الجهاز أكثر كلما سهل عليه معرفة أسرارهِ وخبائهِ

يوجد أجهزة الكترونية صغيرة تقوم أيضا برسم الإشارة



